

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i butik.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM

BRANDEN

Räddningstjänsten larmas om en brand i butik.

Bil 101, 102 och 103 utgick från X-stationen och bil 161 och 164 från Y deltidssavdelning.

Vid räddningstjänstens ankomst kl 14.54, brann det kraftigt från butikslokalen.

Rökdykare gick in och släckte av branden. Man hade en viss fördröjning med insatsen på grund av att det fanns 2 st gasolflaskor och en svetsutrustning inne i lokalen. Fördröjningen uppskattas till ca 10 minuter.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en enplans industrifastighet, uppbyggd på betonggrund och väggarna i lättbetong. Taket är i lätt-betongelement med tjärpapp. Invändigt är byggnaden uppförd med regelverk av trä, väggar och innertak är klätt med dubbelgips (brandklass B30).

Det finns flera företag som är placerade i byggnaden.

UNDERSÖKNING

Den primära brandhärden har varit i fikarummet i ett trinettskåp. Personal hade varit inne i fikarummet strax före då branden bröt ut. De hade inte märkt något speciellt från området runt trinettskåpet. De lämnade rummet för att ta hand om en kund. Efter ett tag uppmärksammade de att det luktade rök. De såg då kraftig rökutveckling från området runt trinettskåpet.

Personalen försökte släcka branden med handbrandsläckare, men det gick ej, det var för varmt och för mycket rök, varför räddningskåren larmades.

Ovanpå vasken och kring spisplattorna fanns en mängd olika saker. Här fanns rester efter porslin, kaffebryggare en osthyvel och en stekspade som saknade handtag. De två sistnämnda sakerna låg mycket nära den bakre spisplattan.

Vidare fanns rester efter saker som funnits på en hylla, placerad ca 40 cm ovanför spisplattorna, tepåsar m m.

Väggen bakom spisplattorna består av gipsskivor och dessa var tapetserade med glasfiberväv. Branden har spridit sig från detta utrymme och vidare österut och söderut i byggnaden. I korridorerna i lagerutrymmena har en mängd kartonger innehållande bl a köksmaskiner varit uppställda, såsom mikrovågsugnar och kaffebryggare. Detta har bidragit till att spridningen i lokalen har blivit så stor. Butiken fick rök- och vissa värmeskador.

BRANDORSAK

Branden har med stor sannolikhet orsakats av att vredet till den bakre spisplattan av okänd anledning slagits till och hamnat på full effekt, samt att en del saker låg nära den bakre spisplattan.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg då sektioneringsväggen ej var helt tät.

