

När räddningsstyrkan anlände, klockan 00.02, hade branden redan gått genom taket, lågor på flera meter slog upp. De boende, en man och en kvinna, hade evakuerat fastigheten, inga personer fanns kvar i byggnaden. Ägarens båda hundar hade dock inte hunnit ut. Ägaren uppger att han och hans hustru går och lägger sig vid 23-tiden, med i sovrummet finns också parets båda hundar, dörren till sovrummet är stängd. Efter cirka en halv timmas sömn vaknar mannen av något ljud, om det är brandvarnaren, som sitter i halltaket utanför sovrummet, eller något annat ljud är han inte medveten om. När han öppnar sovrumsdörren, det är kolmörkt utanför, känner han en stickande rökluft och förstår att det brinner någonstans. Han väcker sin hustru, och båda tar sig krypande mot utgångsdörren. Dörren är låst inifrån med nyckel, och nyckeln hänger på hallväggen till höger om utgången. När han trevar efter nyckeln känner han att väggen, vilken vetter mot matplatsen, är mycket varm. Från det att han vaknar, tills det han bedömer en fullt utbruten brand, handlar det om cirka tio minuter. Hundarna springer dessvärre tillbaka in i sovrummet, de återfinns sedan döda av rökdykarna.

Räddningsinsatsen fick inledningsvis koncentreras på att förhindra en brandspridning till de intilliggande småhusen samt två personbilar. Rökdykare försökte också att släcka branden inifrån, men tvingades retirera på grund av rasrisken. Branden blev i detta skede relativt svår att bemästra, vilket kan förklaras av att ev. gasolgas läckte ut från ledningen som matade köksspisen. Sedan dessa flaskor kopplats ifrån avtog intensiteten. Någon gasexplosion har inte förekommit, och de båda flaskorna innehöll fortfarande stora mängder gasol, varför det inte kunde röra sig om några större mängder. I köket fanns de vanliga vitvarorna, kyl och frys, diskmaskin samt den gasolmatade köksspisen. Inte någon av dessa installationer uppvisar dock några relevanta spår av att branden skulle ha startat här. Hela köket är mycket jämnt bränt, skåpen ovan diskmaskin och spis likaså, även taket som inte är genombränt. Ägaren misstänkte att det kunde vara diskmaskinen, vilken hade varit igång under kvällen. Diskmaskinen hade diskat färdigt, ev. stod den på eftertorkning när makarna gick till sängs. Enligt mina iakttagelser kan jag inte finna att diskmaskinen har med brandorsaken att skaffa.

Brandbilden pekar däremot på utrymmet vid matplatsen, här är också taket helt genombränt. Branden kan inte ha börjat i hallen, då hade de båda makarna inte kunnat ta sig ut den vägen. Det handlar om ett cirka halvtimmes lång brandutveckling, från det att de båda går in i sängkammaren, ungefär 23.00, tills det att mannen vaknar, 23.30-tiden, och finner huset rökfyllt och hallväggen mer än handvarm. Vad har startat branden? Kvarglömt levande ljus? De båda hundarna, vilka låg i sovrummet, har inte reagerat. Djur är annars mycket känsliga, även för små mängder utvecklade brandgaser, men här har uppenbarligen sovrumsdörren slutit tätt. Tveklöst har de båda makarna haft en otrolig tur som lyckades ta sig ut ur det brinnande huset. Som framgår av bilderna är huset totalskadat, enligt försäkringsbolagets representant torde en återuppbyggnad vara möjlig om cirka ett halvår.

Sammanfattning: Någon brandorsak har alltså i skrivande stund inte kunnat fastställas. Möjligen kan kriminalteknikerna komma fram till någon förklaring, om inte annat så via förhör med villaägaren, när denne har hämtat sig efter upplevelsen. Jag vet inte om någon av de båda makarna var rökare, vet inte heller om levande ljus har varit tända i matrummet. Båda dessa alternativ kan kanske uteslutas vid ett samtal med ägarna. En del av släckvattnet fick tas från den nedanförliggande havsviken, via bogserbar motorspruta.